

Sifflements provenant de l'entraînement des accessoires

Constructeurs: Opel, Vauxhall

Modèles: Corsa C à partir de 2004
 Corsa D à partir de 2007
 Tigra B à partir de 2004
 Agila à partir de 2004
 Meriva à partir de 2004
 Combo à partir de 2004
 Astra-H à partir de 2005

Codes moteur: C13DT, Z13DT,
 Z13DTJ, Y13DT,
 Z13DTH

Réfs. INA:

pour alternateur DENSO: 535 0151 10

pour alternateur VALEO: 535 0063 10

Diagnostic:

Sifflements provenant de l'entraînement des accessoires

Causes possibles:

La poulie à roue libre d'alternateur est défectueuse.

Remède:

Pour les alternateurs DENSO, le constructeur prescrit de remplacer la poulie à roue libre d'origine par une poulie d'alternateur modifiée de la marque INA (voir Fig. 1).

Pour les alternateurs VALEO, INA propose également une poulie à roue libre. Dans la mesure où ces deux poulies à roue libre d'alternateur sont très similaires, il est nécessaire de bien observer leurs caractéristiques distinctives (voir Fig. 3).

Recommandation:

Dans le cadre du diagnostic et de la réparation, contrôler l'ensemble de la distribution et de l'entraînement des accessoires, et remplacer les courroies de distribution et d'accessoires ainsi que les galets tendeur et de renvoi si nécessaire.

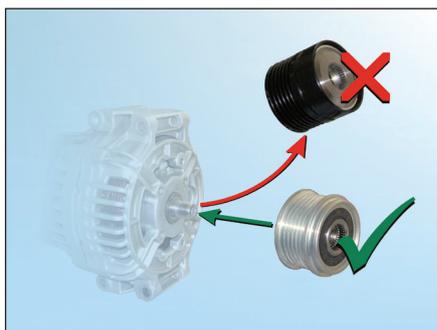


Fig. 1: Remplacement de la poulie à roue libre d'origine

Remarque:

Pour le remplacement de la poulie à roue libre d'alternateur, utiliser l'outillage spécial INA prévu à cet effet.



Fig. 2: Outillage spécial pour poulie à roue libre d'alternateur

a. 400 0235 10 (Torx, court)

b. 400 0201 10 (Torx, standard)

c. 400 0200 10 (Multident, standard)

d. 400 0234 10 (Multident, court)

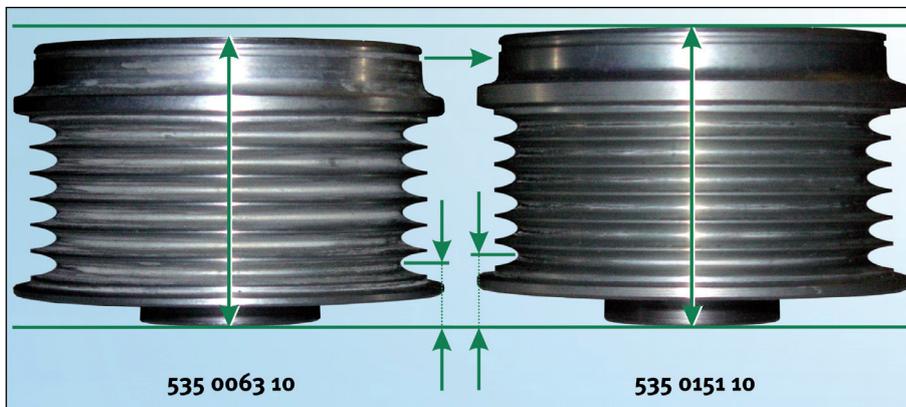


Fig. 3: Différence entre les poulies à roue libre d'alternateur INA 535 0063 10 (VALEO) et 535 0151 10 (DENSO)



Respecter les indications du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 04.2009

INA 0029

Sous réserve de modifications techniques
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

