



INFO TECHNIQUE



Remplacement du galet tendeur

et de l'amortisseur de vibrations

Constructeurs: Audi, Seat, Škoda, VW

Modèles:

Audi: A4, A6
Seat: Exeo
Škoda: Superb
VW: Passat

Codes moteur: AWT, AWM, ALT, AVJ, AMB, BFB,

BEX, BKB, CFMA

Références: 531 0531 20 (remplacée)

533 0028 20 (remplacée) 530 0546 09 (actuelle/Set) 530 0546 10 (actuelle/KIT)

Dans les véhicules désignés ci-dessus, l'amortisseur de vibrations réf.: 533 0028 20 (photo 1, à gauche) et le galet tendeur réf.: 531053120 (photo 1, à droite) ont été remplacés par KIT réf.: 530 0546 10 (photo 2, à gauche) et par le Set réf.: 530 0546 09 (photo 2, à droite).

Les nouvelles pièces ne se distinguent pas seulement par leur aspect extérieur mais aussi par leur fonction. Dans l'ancienne version, l'amortisseur de vibrations assurait une partie de la tension de la courroie en plus du galet tendeur.

La nouvelle poulie de renvoi avec support réf.: 532 0601 10 a seulement la fonction de renvoi. La tension de la courroie et l'amortissement sont exclusivement assurés par le galet tendeur réf. : 531 0840 10.

Il est interdit de panacher car les pièces sont adaptées l'une à l'autre et c'est le seul moyen d'assurer une tension correcte de la courroie.



Photo 1: à gauche, amortisseur de vibrations réf.: 533 0028 20, à droite, galet tendeur réf.: 531 0531 20



Photo 2: à gauche, KIT réf.: 530 0546 10, à droite, Set réf.: 530 0546 09

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com



